

使用说明书

HB96频率计/转速表 (双设定六位显示)

HB96N、HB96F主要用于测量转速、频率、产量等。

一、技术特点

1. 国际通用96×48mm 标准机箱。
2. 六位0.56英寸LED数码显示。
3. 电平脉冲、开关量两种输入信号兼容。
4. 设定倍率，确定采样脉冲与显示之间的对应关系。
5. 设定两个控制值，两路继电器输出、控制或报警。
6. 可适配霍尔传感器、光电对管、接近开关、触点开关。给传感器可提供5V(40mA)、12V(30mA)电压(其它电压可定制)。给外接光电对管发射管，可提供约30mA电流。

二、技术参数

1. 供电电源: AC220V 50Hz(其它电压可定制)
2. 输入电阻: 20K
3. 脉冲频率范围: 1~10KHz
4. 脉冲电平: 低电平-50V-+0.5V 高电平:+4V-+50V
5. 脉冲宽度: 最小100μs, 当信号脉冲正、负沿有抖动或有高频干扰时, 可在输入端适当并接电容, 但最高计数频率或输入脉冲最小宽度将受到影响, 见表1
6. 触点容量: AC220V 3A.

表1

 
DC24V 5A(阻性负载)

	最高计数频率 (次/秒)	电平脉冲 最小宽度
不接电容	1万	100μs
103pF	1000	1mS
104pF	100	10mS
105pF	10	100mS

7. 安装方式: 盘装卡入式
8. 开孔尺寸: 92×44mm
9. 环境温度: -10℃-+50℃
10. 整机重量: 300g

三、使用说明



1. 功能键 (SET): 按动此键将按如下顺序选项:



- ①在正常工作时, 编程灯 (SET) 不亮, 此时按一下功能键, 编程灯亮, 表示进入编程状态。同时继电器1 指示灯 (J1) 亮, 这时可通过位选和增加键, 设置继电器1的动作值 (当显示值大于或等于该值时继电器1吸合, 否则释放)。
 - ②再按动功能键, J1灯灭, 继电器2指示灯 (J2) 亮, 此时可设定继电器2的动作值 (当显示值大于或等于该值时 继电器2吸合, 否则释放)。
 - ③继续按动功能键, J1和J2灯同时亮, 此时可设定倍率1 (设定值范围: 000.001-001.000)。
 - ④再按动功能键, J1和J2灯同时灭。可以设定倍率2 (设定值范围: 000001-999999)。
 - ⑤继续按动功能键, 此时可通过位选键, 设置小数点。
 - ⑥最后再按动一次功能键, 编程灯灭, 仪表进入正常工作状态。当继电器1吸合时J1灯亮, 释放则灭; 继电器2吸合时J2灯亮, 释放则灭。
2. 位选键 (⊙): 进入编程状态时, 数码管中有一位闪烁, 用此键可使闪烁位从高位向低位循环移动。
 3. 增加键 (⊕): 进入编程状态, 通过此键可使闪烁位的数字由0到9循环增加。
 4. 复位引出端子: 无效。
 5. 信号输入端: 输入1与公共端之间(输入2无效)可接入开关量, 也可接入电平脉冲, 见(图2)。



四、接线图

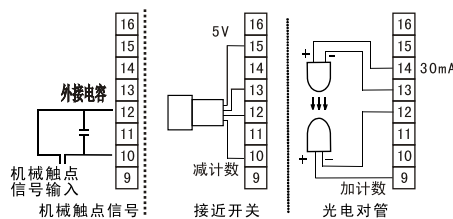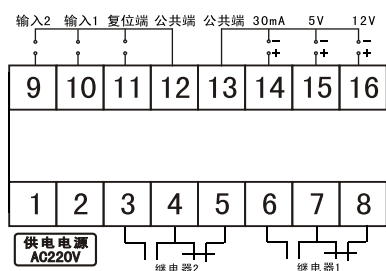

五、转速测量

每转采样脉冲与最低测量转速、最高测量转速之间关系:

$$\text{最低测量转速} = 60 \div \text{每转采样脉冲数}$$

$$\text{最高测量转速} = \text{最高测量频率} \div \text{每转采样脉冲数} \times 60$$

本产品最高测量频率为10K, 当需要显示小数点后面的位数时, 最高测量转速还将受到六位数码显示器的限制。作为转速测量时, 倍率1、倍率2、小数点位置设定三个参数, 应满足下列公式:

$$\text{倍率1} \times \text{倍率2} = \frac{60 \times 10^{\text{小数点后显示位数}}}{\text{每转脉冲数}}$$

根据公式, 选择倍率1、倍率2、小数点三个参数, 进行计算, (列表2), 仅供参考。

每转采样脉冲数	倍率2	倍率1	小数点	最低测量转速(转/分)	最高测量转速(转/分)
1	000060	001.000	-----	60	60000
	000600	001.000	-----.	60.0	99999.9
2	000030	001.000	-----	30	30000
	000010	001.000	-----.	6	6000
10	000100	001.000	-----.	6.0	60000.0
	000004	001.000	-----	4	40000
15	000040	001.000	-----.	4.0	40000.0
	000002	001.000	-----	2	20000
30	000020	001.000	-----.	2.0	20000.0
	000001	001.000	-----	1	10000
60	000010	001.000	-----.	1.0	10000.0
	000005	001.000	-----.	0.5	5000.0
120	000050	001.000	-----.	0.50	5000.00
	000001	001.000	-----.	0.1	1000.9
600	000010	001.000	-----.	0.10	1000.99

表2

说明：参数1在转速测量时通常设定为001.000,主要利用参数2,配合小数点设定以得到期望的显示值。对于最常用的、最易于实现的每转取一个脉冲(采用光电对管或接近开关)作为输入时,典型应用如(表2)给出了2种参数配置方案。对于测量较低的转速时,需在转轴处加装2、30、60...等齿盘或孔盘。对于测量更低的转速时,需在转轴处加装角光栅传感器,列表中给出了每转取600个脉冲作为输入时,2种参数配置方案,用户可选择最适合的一种。

六、频率测量

本产品采样周期为1秒,最低测量频率为1次/秒,最高测量频率为10000次/秒,当需要显示小数点后面的位数时,最高测量频率将受到六位数码显示器的限制。作为频率测量时,倍率1、倍率2、小数点位置设定三个参数,应满足下列公式:

$$\text{倍率1} \times \text{倍率2} = \frac{60 \times 10^{\times \text{小数点后显示位数}}}{\text{每转脉冲数}}$$

根据公式,选择倍率1、倍率2、小数点三个参数,进行计算列表3,仅供参考

倍率1	倍率2	小数点	最低测量频率(次/秒)	最高测量频率(次/秒)
001.000	000001	-----	1	100000
001.000	000010	-----.	1.0	10000.0
001.000	000100	-----.	1.00	9999.99
001.000	001000	-----.	1.000	999.999
001.000	010000	-----.	1.0000	99.9999
001.000	100000	-----.	1.00000	9.99999

表3

说明：倍率1在测量时通常设定为001.000,主要利用倍率2,配合小数点设定得到期望的显示值。

七. 测量产量

在实际中,经常需要知道每小时的数,如每小时工件的产量,印刷行业纸张印刷的速度等。利用本产品可以将每秒的数转换为每小时的连续数,见下表

每秒的数	倍率1	倍率2	小数点	每小时的数
1-177	001.000	003600	-----	3600-----999999
1-27	001.000	036000	-----.	3600.0---99999.9
1-2.7	001.000	360000	-----.	3600.00--9999.99

八. 应用概述

综合上述,频率、转速、产量测量,都是通过每秒钟采样的数与参数配置得到上述结果。同样可以通过每秒钟采样的数配置适当参数,得到如流量测量等其它方面更广泛的应用。

九、定货须知

用户需向销售商说明仪表供电电源、以及传感器类型等技术要求。特殊情况与公司联系。为保证仪表性能,在使用过程中用户不得打开仪表进行任何调整和改动,如仪表有性能问题可与本地代理商或本公司联系解决。仪表保修期一年,终身有偿服务。

注:霍尔传感器输出方式有NPN和PNP两种形式,本仪表在出厂时只能与NPN输出的霍尔传感器配接,如果用户想使用PNP输出的霍尔传感器,则需要在仪表的输入端和公共端之间接合适的电阻(推荐510Ω)。



北京汇邦科技有限公司

厂址:北京市丰台科技园航丰路6号 网址:WWW.HBKJ.COM.CN

电话:(010)63787810 63788469 传真:(010)83681294

邮编:100070